

## 2.4 Gymnase Marcelin Berthelot

Adresse: Gymnase Marcelin Berthelot, rue Moustier, 60180 Nogent sur Oise.

### Synthèse de programme

**Accès site** : balise sonore, bande de guidage, signalétique, éliminer ressauts devant les entrées,

**Sanitaires** : signalétique, améliorer accès, barres de transfert, lave-mains int. cabines PMR, lavabos accessibles, alarmes visuelles,

**Douches** : signalétique, sièges douches, lave-mains accessibles, éliminer ressauts,

**Vestiaires** : signalétique, patères accessibles,

**Salle Dojo** : signalétique, rampe amovible,

**Obstacles hauts** : protections



### 2.4.1 Accès site

La principale difficulté réside pour non-voyants de trouver et accéder les lieux.

Absence d'identification des entrées du bâtiment.

Le terrain devant les portes d'accès du bâtiment présente une forte pente.

### Proposition

Mise en place d'éléments suivants:

- balise sonore sur le portail d'accès site,
- bande de guidage entre le portail d'accès du site et l'entrée du bâtiment,



0 €, SIRET 520 718 412 00015)

15

tél. : +33 (0)1 48 57 01 73  
[www.via-verte.eu](http://www.via-verte.eu)

- place de stationnement PMR,
- signalétique d'identification des entrées du bâtiment,
- chanfreiner ressauts des 2 entrées.



Les aménagements suivants seront apportés aux sanitaires :

- signalétique d'identification,  
- aménagement d'un bloc sanitaires unisexes avec les équipements suivants :

- grande poubelle,
- sèche-mains
- glace utilisable en position debout et assise,
- 2 patères
- contraste visuel des équipements, sol et murs,
- alarmes flash,
- verrou à digicode.

Sanitaires générales:

- remplacement de lavabos standard par lavabo accessibles,  
- alarmes flash,

#### 2.4.3 Douches

Les douches sont inaccessibles en fauteuil en raison de l'absence de sièges de douches. Les lave-mains ne sont pas réglementaires.

*Proposition*

Mise en place d'éléments suivants dans les 2 douches:

- installer barres de transfert,
- mise à disposition du kit douche détaillé dans l'introduction,
- installer un lave mains accessible,
- réaliser des contrastes visuels de l'entrée de douches et le bas des murs,
- poser signalétique sur les portes.

#### 2.4.4 Vestiaires

Les 3 vestiaires ne sont pas identifiés. L'obstacle principale reste la hauteur des patères de H 180 cm, inaccessibles aux personnes en fauteuil .

*Proposition*

Aménagements proposés:

- signalétique sur les portes,



- réaliser contraste visuel sur les bancs,
- baisser le niveau d'une rangée de patères par vestiaire à H= 120 cm.

#### 2.4.5 Salle Dojo

La salle Dojo est inaccessible en fauteuil en raison de 2 marches.

Aménagements proposés:

Dans l'intérêt d'éviter de réduire la surface de la salle, nous proposons les deux possibilités suivantes:

- installer une rampe amovible pouvant être déployée par des PMR voulant utiliser la salle.

Dans l'intérêt d'améliorer l'orientation dans les lieux, nous proposons une signalétique d'identification sur les portes de la salle Dojo.



#### 2.4.6 Obstacles hauts

Des éléments de structure du bâtiments représentent des obstacles haut indétectables à la canne pour non-voyants.

Aménagements proposés:

Il est nécessaire de matérialiser une barrière à moins de 40 cm du sol sous l'empreinte au sol de la structure h < 220 cm.

